


■ リモートシャットダウンが効かない

| | | |
|-----------------------|--|------------------|
| FAQ No. : FAQ1102-004 | DOC Rev. : 1.1 | 公開日 : 2008/06/24 |
| 対象 MCA | MCA7700 | |
| キーワード | フロントエンド、7700-500(DBCB)(HV ボード)、リモートシャットダウン | |

【ご注意】

- この文書は、お客様の所有される環境で発生する可能性のある事象に対する一般的な対応策を記述しております。
- 特定の環境では対応策が適当ではない場合も予想されます。
- 対応策に関して弊社が保証あるいはサポートを付加するものではありません。

| 症状 | |
|-----------------------|---|
| リモートシャットダウンが効かない | |
| 原因 | 対策 |
| ケーブルが正しく接続されていない | <p>該当するフロントエンドの 7700-500(DBCB)パネルの REMOTE SHUT DOWN コネクタにケーブルを正しく接続します。</p>  <p>The diagram shows a panel with various connectors. The 'REMOTE SHUT DOWN' connector is circled in red. Labels include 'DBCB 7700-500', 'DETECTOR CONT.', 'DETECTOR BIAS', and 'REMOTE SHUT DOWN'.</p> |
| シャットダウン入力信号の設定が仕様と異なる | <p>該当するフロントエンドの 7700-500(DBCB)ボード上の SW2 および JP2 を入力信号と一致するように設定します。</p> <p>ORTEC TTL(POS) TTL(NEG) SENCER(サーミスタ) のいずれか</p> |